


Модель смесителя: **C-8 Cross**
Код модели: **C8J006**

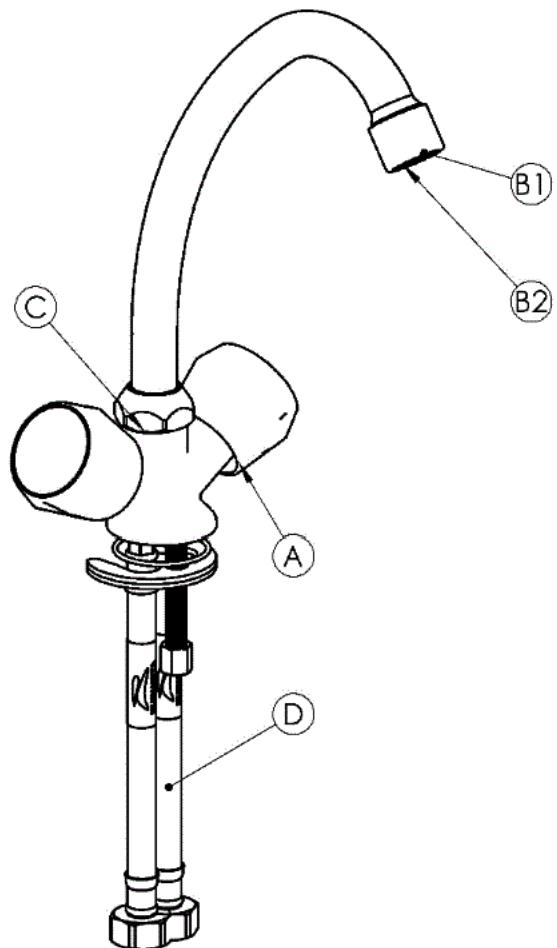

Возможные неисправности и способы их устранения.

- A. Вода протекает из-под ручки управления. Требуется замена кран-буксы.
- B1. Вода протекает из гусака при закрытом вентиле. Требуется замена кран-буксы.
- B2. Напор в системе не поменялся, а струя из излива поменяла свою форму, не равномерная, слабая. Необходим демонтаж и чистка сеточек аэратора.
- C. В месте соединения поворотного излива наблюдается протечка воды. Необходимо заменить прокладки гусака.
- D. Протечка воды из местах соединений водопроводных шлангов. Требуется одного или пары шлангов.